

LEGEPLADSINSPEKTION


Udført for:

Børnehaven Svalereden

Inspektionsrapport

Antal beliggenheder: 1

Antal redskaber: 17

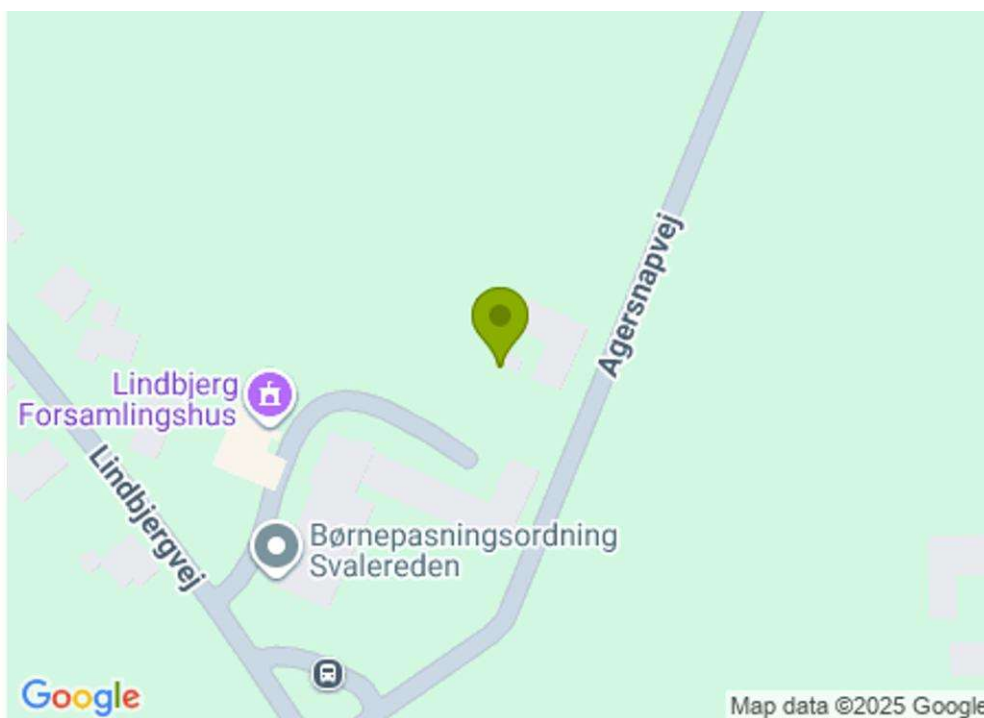

Inspektionstype: Årlig hovedinspektion

Inspektion udført af:
Allan Linde Larsen - 0005

Certificeret Legepladsinspektør
Certifikat nr. 0005 fra DNV

Inspektionsdato: sep. 24, 2025

Rapportnr.: ALL8032
Ordrenummer: 00007185

ÅRLIG HOVEDINSPEKTION
Skal ske med ca. 12 måneders interval.

DANSK LEGEPLADSINSPEKTION Aps
Blangstedgårdsvej 8
DK-5220 Odense SØ

Tlf.: +45 2510 2501
CVR-nr. 34903239

Mail: mail@dalpin.dk
Web.: www.dalpin.dk

Indholdsfortegnelse

Kundeinformation

Inspektionsvilkår

Oversigt over beliggenhed

Beliggenhed

-

Kundeinformation

Kunde	Børnehaven Svalereden	Kundenr.	75246675
Adresse	Agersnapvej 1	Kontaktperson	Gitte Søndergård
Forstad/by		Kontakttilf.	75246675
Postnr./By	6870 / Ølgod	E-mail	gitte.s@bhv-svalereden.dk

Inspektionsvilkår

Inspektionens formål er at klarlægge overensstemmelse med relevante standarder samt stand for legepladsredskaber/sportsudstyr inden for nedennævnte standardområder, og hvorpå der er indgået aftale om inspektion. Inspektionen er gennemført i forhold til følgende standardområder hvor det er relevant: EN1176 del 1 og 7 og EN1176 del 2, 3, 4, 5, 6 og 10 samt del 11 for legeredskaber. Dernæst EN15312 for multisport og EN14974 for Rullesport samt EN16630 for udendørs Fitness og EN16899 for Parkour. Henvi sning til standardkrav fremgår af den enkelte afvigelsesbehandling. Inspektion af andre elementer som shelters, bålhytter, mål, fritstående basketkurve mm. er ikke foretaget. Inspektionsrapporteringen kan indeholde åbne afvigelser registreret ved tidligere inspektioner foretaget af DALPIN ApS, som endnu ikke er afhjulp et. Kun relevante afvigelser vil fremgå af rapporteringen.

Hvor der ikke er modtaget oplysninger fra kunden om installation, vedligehold og inspektion jfr. EN1176 del 1 pkt. 6, samt hvis korrekt mærkning i henhold til EN1176 del 1 pkt. 7 eller tidligere udgave ikke er konstateret, er inspektionen gennemført ud fra de registrerede forhold. Statiske beregninger eller prøvninger er ikke foretaget i henhold til EN1176 del 1 pkt. 4.2.2 og anneks A, B og C, samt EN1176 del 6 Anneks B, C og D. Testværktøjer som er anvist i EN1176 del 1 Anneks D og EN1176 del 6 Anneks E, samt almindelige måleværktøjer er anvendt. Råd og forfald i trækomponenter er udført visuelt samt ved stiktest, med særligt fokus på bærende stolper og overliggere. Udgravninger ved stolper er foretaget efter skøn. Demontering af dele er kun foretaget hvor det er skønnet nødvendigt. Faldunderlagets stødabsorberende egenskaber er testet efter testemetode 2, anvist i EN1177, hvor det er tvivl om underlagets egenskaber. Dette afføder ikke en særskilt testrapport. Der er kun registreringer i rapportingen, når grænseværdierne for HIC eller MaxG er overskredet. Hvor en selvstændig dokumentation efter testmetode 1 anvist i EN1177 ønskes, vil en særskilt test være nødvendig.

Certificeret legepladsinspektør




Allan Linde Larsen

Oversigt over beliggenhed

Børnehaven Svalereden (75246675)		Adresse: Agersnapvej 1, Ølgod. 6870			Side 3
Kontaktperson: Gitte Søndergård		E-mail: Gitte.s@bhv-svalereden.dk		Telefon: 75246675	
Risikovurdering	10	12	2		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Beliggenhed: Børnehaven Svalereden (75246675)

Adresse: Agersnapvej 1, Ølgod. 6870

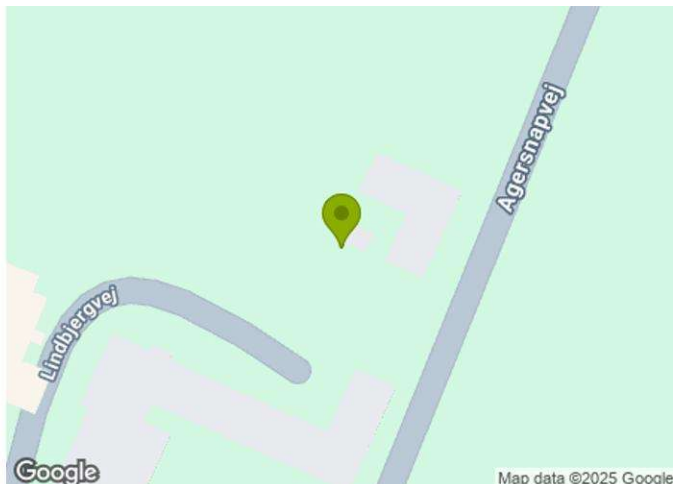

Redskabsoversigt



Navn: Legesystem
 Redskabstype: 2 - Kombinationsredskaber/2.1 - Klatrerredskab
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 4



Navn: Gyngestativ 2
 Redskabstype: 1.2 - Gyngel/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
 Producent: Aktiv Leg ApS

Åbne
 anmærkninger: 4



Navn: Hængekøjer 3 stk
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 2



Navn: Træ køretøjer 2 stk
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1k - trædeelement
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 2

Redskabsoversigt



Navn: Heste 2 STK.
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 2



Navn: Vippe (Ikke funktionsdygtig ved inspektion)
 Redskabstype: 1.6 - Vipperedskab/1.6d - Flerpunktsvippe (type 3)
 Producent: Aukam

Åbne
 anmærkninger: 2



Navn: Trappe
 Redskabstype: 1 - Fritstående legeredskab/1.8 - Diverse
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Legehus
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Legesystem
 Redskabstype: 2 - Kombinationsredskaber/2.3 - Med rutsjebane
 Producent: Ledon

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Rutsjebane
 Redskabstype: 1.3 - Rutsjebane/1.3b - Terrænrutsjebane
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Gyngestativ 1
 Redskabstype: 1.2 - Gyngeset/1.2b - En rotationsakse (type 1)
 Producent: Aktiv Leg ApS

Åbne
 anmærkninger: 1

Redskabsoversigt



Navn: Legehus
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Flyver
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Gyngestativ
 Redskabstype: 1.2 - Gyngel/1.2b - En rotationsakse (type 1)
 Producent: Aktiv Leg ApS

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Kolbøttestang
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1c - Kolbøttestativ
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 0



Navn: Drejekar
 Redskabstype: 1.5 - Karrusel/1.5g - Skållignende karrusel (type F1/2)
 Producent af redskabstype: ELE400024
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 0



Navn: Sandkasse med 8 solsejl-stolper
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 0

Redskab - Legesystem, 2 - Kombinationsredskaber/2.1 - Klatreredskab Beliggenhed - Børnehaven Svalereden

Navn: Legesystem
 Redskabsnr.: 75246675.10
 Producent: KOMPAN A/S
 Installationsdato: apr. 01, 2013
 Materiale: kunststof/træ/Stål
 Fri faldhøjde: 2.700 mm
 Store børn




Anmærkning

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Råd I to tagplader.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret forfald i toppen af viste stolpe.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

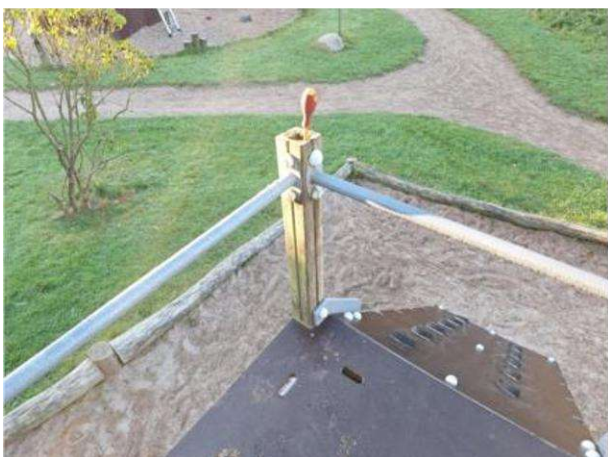

Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der er slid i viste komponenter/dele af redskabet. Se bemærkning. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret begyndende forfald i viste trin på broen.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Beskrivelse	Beklædningen af dugten på den beklædte wirer er slidt i stykker. Ved anvendelse af beklædte wirer, skal wirens stålkerne være helt dækket af syntetiske garner. Hold øje med wirelus. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.12.4 Beklædte ståltøve og EN1176 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Dette gælder ved begge lodrette klatrenet.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Gyngestativ 2, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1) Beliggenhed - Børnehaven Svalereden

Navn: Gyngestativ 2
 Redskabsnr.: 75246675.9
 Producent: Aktiv Leg ApS
 Installationsdato: jan. 01, 2009
 Materiale: Robinia

Fri faldhøjde: 1.680 mm
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Faldunderlaget bør være i niveau med 0-mærket. Det sker ikke her. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Underlaget er ikke i niveau med 0 markering.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		




Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Det er konstateret i et knastul i viste stolpe. Det giver anledning til vandansamling, hvilket kan fremme råd. Hold øje med udviklingen.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Der gror græs/ukrudt ind i faldunderlaget, som bør fjernes. Et faldunderlag bør vedligeholdes ved, at underlaget rives/fræses og holdes fri for planter for at opretholde de støddabsorberende egenskaber. Dette bør ske efter behov. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte vedligehold af støddæmpende underlag. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der begynder at gro græs ind i stødområdet. Stødområdets udstrækning er beregnet til 344cm fra centrum af gyngesædet.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der er slid i viste komponenter/dele af redskabet. Se bemærkning. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Overliggeren er flækket ind forbi montagen. Vær opmærksom på udviklingen fremadrettet.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

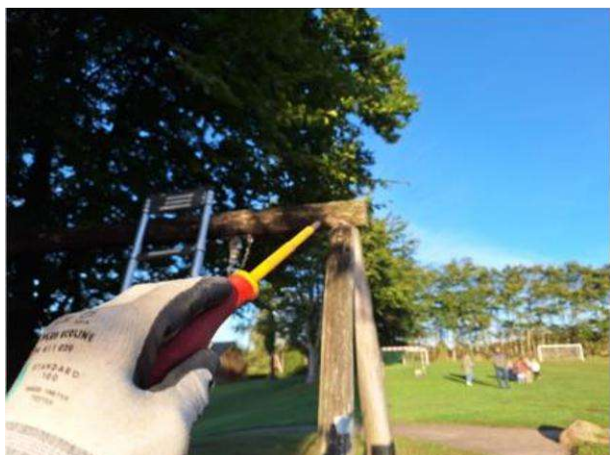

Redskab - Hængekøjer 3 stk, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...

Beliggenhed - Børnehaven Svalereden

Navn: Hængekøjer 3 stk
 Redskabsnr.: 75246675.1
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Træ
 Fri faldhøjde: 700 mm
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 3 - Uønsket

Beskrivelse	Viste komponenter er løse og bør derfor efterspændes. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte efterspænding af befæstelseselementer. Rutinemæssig vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Den viste bolt er løs og bør efterspændes.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der er slid i viste komponenter/dele af redskabet. Se bemærkning. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret slid i alle 4 øjebolte.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Træ køretøjer 2 stk, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1k - trædeelement

Beliggenhed - Børnehaven Svalereden


Navn: Træ køretøjer 2 stk
 Redskabsnr.: 75246675.19
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Træ
 Småbørn



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er råd i forhjulet på bilen.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der er slid i viste komponenter/dele af redskabet. Se bemærkning. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Baghjulene på traktoren er ved at gå fra hinanden. Vær opmærksom på risikoen for skarpe kanter. Udstikkende skruer.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

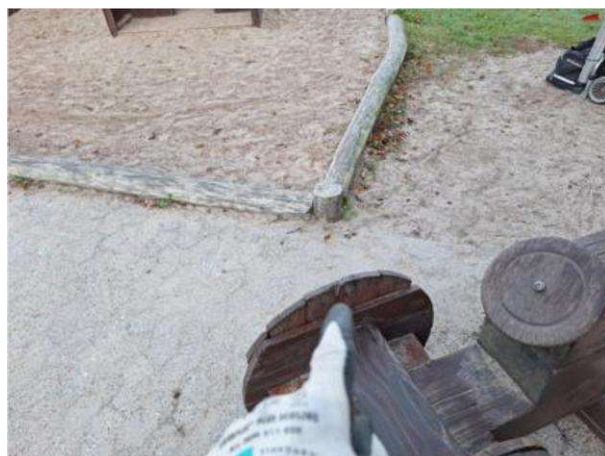

Redskab - Heste 2 STK., 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...

Beliggenhed - Børnehaven Svalereden

Navn: Heste 2 STK.
 Redskabsnr.: 75246675.21
 Producent: Ukendt producent
 Installationsdato: jan. 01, 2022
 Materiale: Træ
 Fri faldhøjde: 400 mm
 Småbørn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Råd I hoved og stolpe ved terræn.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Beskrivelse	Udstrækningen af faldunderlaget omkring legeredskabet er for lille. Faldunderlagets udstrækning skal her min. være 150cm. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.8.2.4 Stødområdets udstrækning samt Figur 17
Status	Åben
Bemærkninger	Afstanden mellem hestene bør min. være 150cm her er målt 93cm
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Vippe (Ikke funktionsdygtig ved inspektion), 1 - Fritstående legeredskab/1.6 - Vipperedskab/1.6d - Flerpunkt vippe (type 3) Beliggenhed - Børnehaven Svalereden

Navn: Vippe (Ikke funktionsdygtig ved inspektion)
 Redskabsnr.: 75246675.7
 Producent: Aukam
 Materiale: kunststof/træ/Stål
 Fri faldhøjde: 850 mm
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Redskabet har en ru overflade. Ru overflader må ikke frembyde nogen risiko for tilskadekomst. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish
Status	Åben
Bemærkninger	Kant på viste plader forekommer ru.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning


Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Beskrivelse	Viste metaldele viser tegn på rust. Metaldele skal være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger og katodisk korrosion. EN1176 Del 1 Pkt. 4.1.4 Metaller
Status	Åben
Bemærkninger	Der er konstateret rust på vippen.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	




Redskab - Trappe, 1 - Fritstående legeredskab/1.8 - Diverse Beliggenhed - Børnehaven Svalereden

Navn: Trappe
 Redskabsnr.: 75246675.14
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Galvaniseret stål
 Småbørn
 Store børn

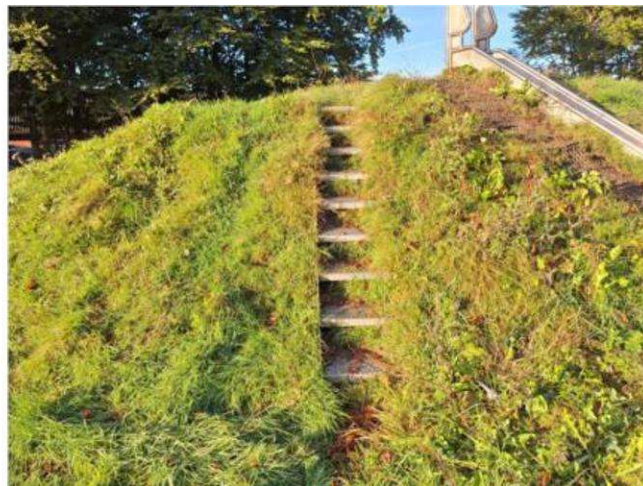

Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Rutinemæssig vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Trappen er ved at gro til.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

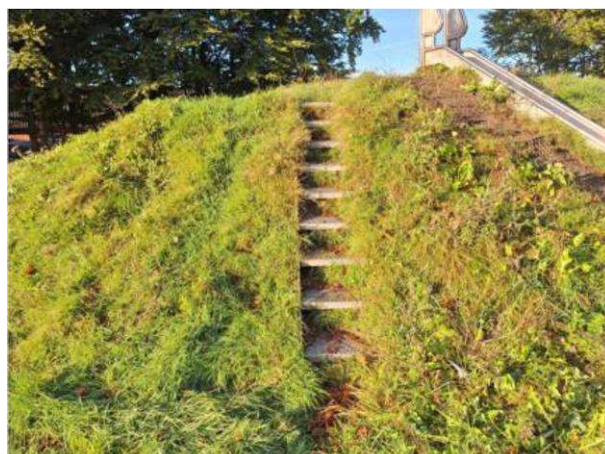

Redskab - Legehus, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus Beliggenhed - Børnehaven Svalereden

Navn: Legehus
 Redskabsnr.: 75246675.16
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Træ
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 3 - Uønsket

Beskrivelse	Der er konstateret åbninger ved taget, der kan fange beklædningsdele, som fx en anoraksnor. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.3 Fastklemning af tøj/hår
Status	Åben
Bemærkninger	Der konstateret risiko for snorfang på legehus-taget i begge ender af taget. Problemstillingen kan løses med en liste langs vangen.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Legesystem, 2 - Kombinationsredskaber/2.3 - Med rutsjebane

Beliggenhed - Børnehaven Svalereden

Navn: Legesystem
 Redskabsnr.: 75246675.2
 Producent: Ledon
 Materiale: kunststof/træ/Stål
 Fri faldhøjde: 900 mm
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Viste komponenter er løse og bør derfor efterspændes. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte efterspænding af befæstelseselementer. Rutinemæssig vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Kikkerten er løs. Der mangler en skrue og derudover trænger de andre skrue til at blive efterspændt.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Rutsjebane, 1 - Fritstående legeredskab/1.3 - Rutsjebane/1.3b - Terrænrutsjebane Beliggenhed - Børnehaven Svalereden

Navn: Rutsjebane
 Redskabsnr.: 75246675.13
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Stål/træ
 Fri faldhøjde: 1.000 mm
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Beskrivelse	Siddeområdet er for kort. Alle rutsjebaner skal have et siddeområde med en længde på mindst 350 mm. EN1176 Del 3 Pkt. 4.3.1 Længde og vinkel
Status	Åben
Bemærkninger	Her er målt 31 cm.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Gyngestativ 1, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
Beliggenhed - Børnehaven Svalereden

Navn: Gyngestativ 1
 Redskabsnr.: 75246675.4
 Producent: Aktiv Leg ApS
 Installationsdato: jan. 01, 2009
 Materiale: Robinia

Fri faldhøjde: 1.600 mm
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Beskrivelse	Der er slid i viste komponenter/dele af redskabet. Se bemærkning. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Der er konstateret slid i kædeovertrækkende på begge gynger.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Legehus, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus Beliggenhed - Børnehaven Svalereden


Navn: Legehus
 Redskabsnr.: 75246675.17
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Træ
 Småbørn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Der er konstateret åbninger ved taget, der kan fange beklædningsdele, som fx en anoraksnor. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.3 Fastklemning af tøj/hår
Status	Åben
Bemærkninger	Gælder i begge ender.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	

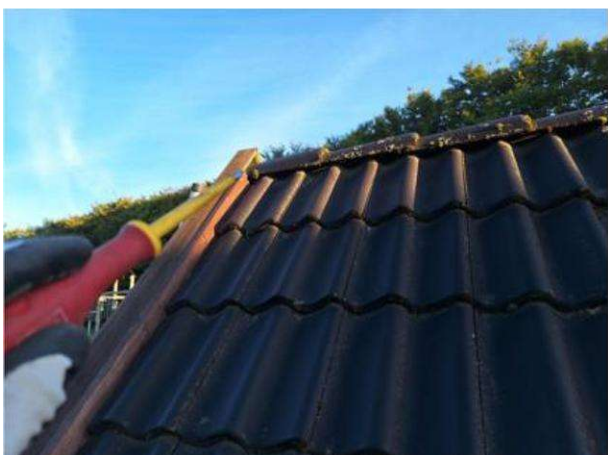

Redskab - Flyver, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse... Beliggenhed - Børnehaven Svalereden

Navn: Flyver
 Redskabsnr.: 75246675.18
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Træ
 Småbørn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Redskabet er slidt og ved at blive nedbrudt. Det medfører risiko for at der opstår skarpe kanter. Redskabers finish samt Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Den viste bjælke er ved at flække, det medfører risiko for der opstår skarpe kanter
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Gyngestativ, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
Beliggenhed - Børnehaven Svalereden

Navn: Gyngestativ
 Redskabsnr.: 75246675.3
 Producent: Aktiv Leg ApS
 Installationsdato: jan. 01, 2009
 Materiale: Robinia

Fri faldhøjde: 1.600 mm
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Beskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Kædeovertræk ødelagt.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Kolbøttestang, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1c - Kolbøttestativ

Beliggenhed - Børnehaven Svalereden

Navn: Kolbøttestang
Redskabsnr.: 75246675.6
Producent: Ukendt producent
Materiale: Stål/træ
Fri faldhøjde: 900 mm
Småbørn
Store børn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Drejekar, 1 - Fritstående legeredskab/1.5 - Karrusel/1.5g - Skållignende karrusel (type F1/2)

Beliggenhed - Børnehaven Svalereden

Navn: Drejekar
Redskabsnr.: 75246675.8
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: ELEMENTS/ELE400024
Installationsdato: aug. 01, 2013
Højde: 600 mm
Bredde: 550 mm
Dybde: 520 mm
Fri faldhøjde: 1.000 mm
Sikkerhedsområde: 3.520 x 3.550 mm (12,50 m²)
Store børn
Unge

Dette redskab har ingen anmærkninger



**Redskab - Sandkasse med 8 solsejl-stolper, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 -
Legeredskab/1.1n - Sandkasse
Beliggenhed - Børnehaven Svalereden**

Navn: Sandkasse med 8 solsejl-stolper

Redskabsnr.: 75246675.5

Producent: Ukendt producent

Materiale: Træ

Småbørn

Store børn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Risikovurdering (informativ)

Sandsynlighed	Sandsynlighed for ulykke eller nedbrud
1 - Meget høj	Hvis en anmærkning ikke bliver afhjulpel, så vil der højst sandsynligt opstå en ulykke eller et nedbrud. Eksempler: Tyndslidte kædeled og sjækler. Meget skarpe kanter på f.eks. rutsjebaner, manglende faldunderlag i stødområdet samt kraftigt råd og svamp i bærende overliggere og fritstående stolper.
2 - Høj	Der er sandsynlighed for ulykke eller nedbrud ved normalt brug og uden udefrakommende faktorer. Eksempler: Knust glas i faldunderlag. Tilgængelige skarpe kanter i legepladsudstyr uden for fri- og faldrum. Manglende faldværn og sideafskærmninger på højere liggende niveauer.
3 - Uønsket	Der skal en uforudset faktor til, at det kan medføre en ulykke eller et nedbrud. Det er usandsynligt, at tilsluttet brug vil medføre alvorlig ulykke eller nedbrud. Eksempler: Manglende efterspænding af bolte, skruer og befæstelser. Lettere råd og svamp i bærende dele.
4 - Lav	Begrænset sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Kræver en væsentlig udefrakommende faktor eller en kombination af faktorer for, at ulykke eller nedbrud kan finde sted. Eksempler: voldsom og utilsigtet brug eller hærværk.
5 - Ubetydelig	Minimal sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Sandsynligheden er på niveau med to lynnedslag på samme sted.

Alvorlighed	Alvorlighedsgrad for skade
1 - Meget høj	Alvorlig skade inkl. risiko for permanent invaliditet. Eksempler: Amputation, tab af synet, rygmærsskade og dødsfald.
2 - Høj	Alvorlige skader samt skader, der kræver hospitalsindlæggelse. Eksempler: Hjernerystelse, knoglebrud på under/overarme, skinnerben og lårben, ryg- og nakkeskader samt kraniebrud.
3 - Uønsket	Skader, der kræver behandling af læge. Eksempler: Sår og skader, der skal syes, forstuvning og knoglebrud på fingre og tæer.
4 - Lav	Minimale skader. Hudafskrabninger og slag, som kræver lettere førstehjælp.
5 - Ubetydelig	Ingen eller næsten ingen sandsynlighed for skade. Der kan være tale om beskadiget tøj eller mindre blå mærker.

Sandsynlighed	1 - Meget høj	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Høj	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Uønsket	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Lav	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Ubetydelig	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
Risikomatrix		5 - Ubetydelig	4 - Lav	3 - Uønsket	2 - Høj	1 - Meget høj
		Alvorlighed				

Risikoniveauer

Meget høj	1
Høj	2
Uønsket	3
Lav	4
Ubetydelig	5