


LEGEPLADSINSPEKTION

Udført for:
Børnehaven Svalereden

-

Antal beliggenheder: 1

Antal redskaber: 19

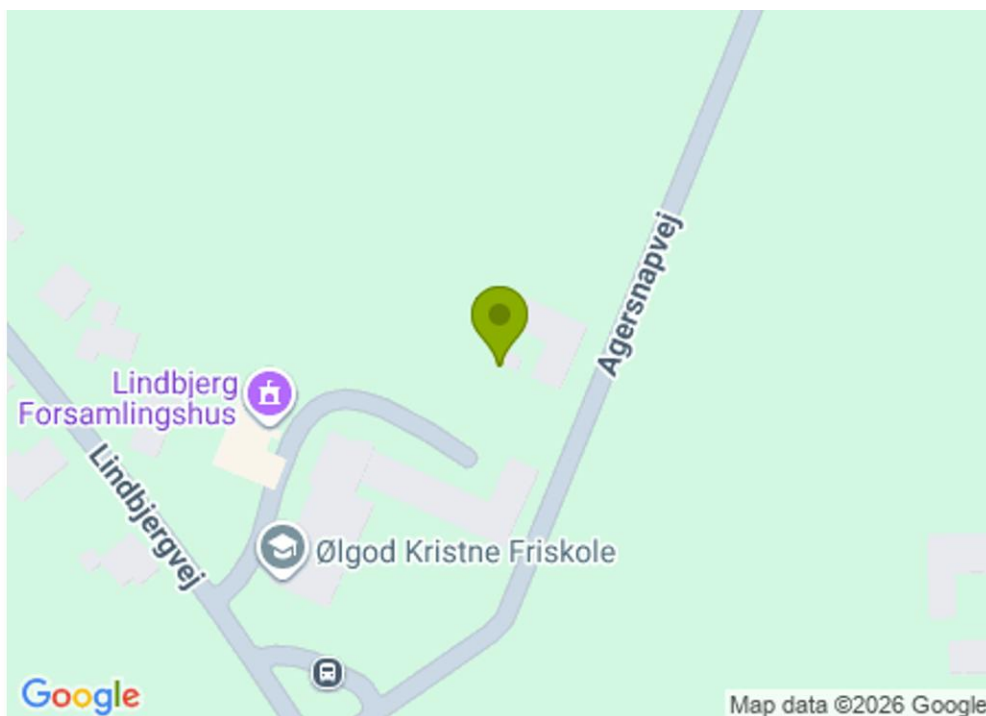

Inspektionstype: Årlig hovedinspektion

Inspektion udført af:
Rasmus Jensen

Certificeret Legepladsinspektør
Certifikat nr. 103 fra DNV

Inspektionsdato: okt. 01, 2026

Rapportnr.: RJ651
Ordrenummer: 00007439

ÅRLIG HOVEDINSPEKTION bør ske med ca. 12 måneders interval. DRIFTSINSPEKTION bør ske med 1-3 måneders interval.
RUTINEMÆSSIG VISUEL INSPEKTION bør ske dagligt-ugentligt el. eft. behov.

Indholdsfortegnelse

Kundeinformation

Inspektionsvilkår

Oversigt over beliggenhed

Beliggenhed

-

Kundeinformation


Kundenavn	Børnehaven Svalereden	Kunde-ID	75246675
Adresse	Agersnapvej 1	Kontaktperson	Gitte Søndergård
Forstad/by		Kontakttilf.	75246675
Postnr./By	6870 / Ølgod	E-mail	gitte.s@bhv-svalereden.dk

Inspektionsvilkår

Inspektionens formål er at klarlægge overensstemmelse med relevante standarder samt stand for legepladsredskaber/sportsudstyr inden for nedennævnte standardområder, og hvorpå der er indgået aftale om inspektion. Inspektionen er gennemført i forhold til følgende standardområder hvor det er relevant: EN1176 del 1 og 7 og EN1176 del 2, 3, 4, 5, 6 og 10 samt del 11 for legeredskaber. Dernæst EN15312 for multisport og EN14974 for Rullesport samt EN16630 for udendørs Fitness og EN16899 for Parkour. Henvielse til standardkrav fremgår af den enkelte afvigelsesbehandling. Inspektion af andre elementer som shelters, bålhytter, løse mål mm. er ikke foretaget. Inspektionsrapporteringen kan indeholde åbne afvigelser registreret ved tidligere inspektioner foretaget af DALPIN ApS, som endnu ikke er afhjulpel. Kun relevante afvigelser vil fremgå af rapporteringen.

Hvor der ikke er modtaget oplysninger fra kunden om installation, vedligehold og inspektion jfr. EN1176 del 1 pkt. 6, samt hvis korrekt mærkning i henhold til EN1176 del 1 pkt. 7 eller tidligere udgave ikke er konstateret, er inspektionen gennemført ud fra de registrerede forhold. Statistiske beregninger eller prøvninger er ikke foretaget i henhold til EN1176 del 1 pkt. 4.2.2 og anneks A, B og C, samt EN1176 del 6 Anneks B, C og D. Testværktøjer som er anvist i EN1176 del 1 Anneks D og EN1176 del 6 Anneks E, samt almindelige måleværktøjer er anvendt. Råd og forfald i trækomponenter er udført visuelt samt ved stiktest, med særligt fokus på bærende stolper og overliggere. Udgravninger ved stolper er foretaget efter skøn. Demontering af dele er kun foretaget hvor det er skønnet nødvendigt. Faldunderlagets stødabsorberende egenskaber er testet efter testemetode 2, anvist i EN1177, hvor det er tvivl om underlagets egenskaber. Dette afføder ikke en særskilt testrapport. Der er kun registreringer i rapporteringen, når grænseværdierne for HIC eller MaxG er overskredet. Hvor en selvstændig dokumentation efter testmetode 1 anvist i EN1177 ønskes, vil en særskilt test være nødvendig.

Certificeret legepladsinspektør

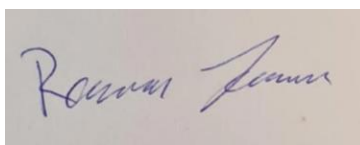


Rasmus Jensen

Oversigt over beliggenhed

Børnehaven Svalereden (75246675)		Adresse: Agersnapvej 1, Ølgod. 6870			Side 3
Kontaktperson: Ninna Langmach Christensen		E-mail: leder@bhv-svalereden.dk		Telefon: 22500057	
Risikovurdering	9	10	2		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Beliggenhed: Børnehaven Svalereden (75246675)

Adresse: Agersnapvej 1, Ølgod. 6870

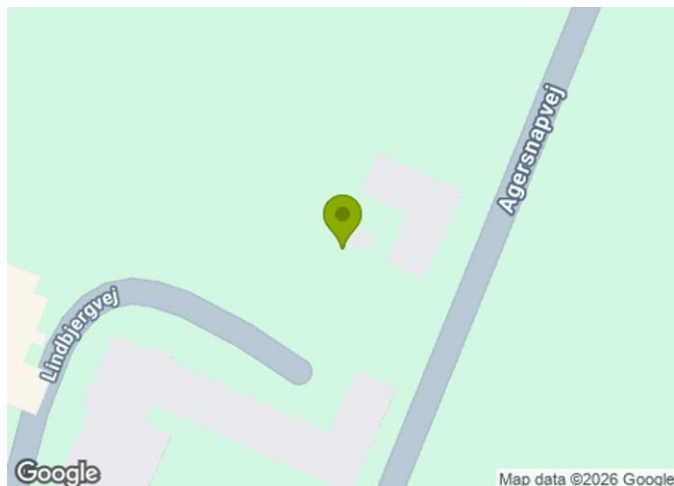

Redskabsoversigt



Navn: Legesystem
Type: 2 - Kombinationsredskaber/2.1 - Klatrerredskab
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 4



Navn: Gyngestativ 2
Type: 1.2 - Gyngeset/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
Producent: Aktiv Leg ApS

Åbne
anmærkninger: 4



Navn: Vippe
Type: 1.6 - Vipperedskab/1.6d - Flerpunktsvippe (type 3)
Producent: Aukam

Åbne
anmærkninger: 2



Navn: Rutsjebane
Type: 1.3 - Rutsjebane/1.3b - Terrænruksjebane
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 2

Redskabsoversigt



Navn: Gyngestativ
 Type: 1.2 - Gyngel/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
 Producent: Aktiv Leg ApS

Åbne
 anmærkninger: 2



Navn: Trappe
 Type: 1 - Fritstående legeredskab/1.8 - Diverse
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Legehus
 Type: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Hængekøjer 3 stk
 Type: 1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Legesystem
 Type: 2 - Kombinationsredskaber/2.3 - Med rutsjebane
 Producent: Ledon

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Legehus
 Type: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Flyver
 Type: 1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 1

Redskabsoversigt



Navn: Sandkasse med 8 solsejl-stolper
 Type: 1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Flyver
 Type: 1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 0



Navn: Biler 2 stk.
 Type: 1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 0



Navn: Racerbil
 Type: 1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 0



Navn: Traktor
 Type: 1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 0



Navn: Gyngestativ 1
 Type: 1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
 Producent: Aktiv Leg ApS

Åbne
 anmærkninger: 0



Navn: Kolbøttestang
 Type: 1.1 - Legeredskab/1.1c - Kolbøttestativ
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 0

Redskabsoversigt



Navn: Drejekar
 Type: 1.5 - Karrusel/1.5g - Skållignende karrusel (type F1/2)
 Produkt: ELE400024
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 0

Redskab - Legesystem, 2 - Kombinationsredskaber/2.1 - Klatrerredskab Beliggenhed - Børnehaven Svalereden

Navn: Legesystem
 Redskabs-ID: 75246675.10
 Producent: KOMPAN A/S
 Installationsdato: apr. 01, 2013
 Materiale: kunststof/træ/Stål
 Fri faldhøjde: 2.700 mm
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Beskrivelse	Se bemærkning
Status	Åben
Bemærkninger	Overvej at sætte en dækhætte på den nye stolpe, for at forlænge levetiden.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	




Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Konstateret i viste bom.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Råd I to tagplader.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Beklædningen af dugten på den beklædte wirer er slidt i stykker. Ved anvendelse af beklædte wirer, skal wirens stålkerne være helt dækket af syntetiske garner. Hold øje med wirelus. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.12.4 Beklædte ståltove og EN1176 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Dette gælder ved begge lodrette klatrenet.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

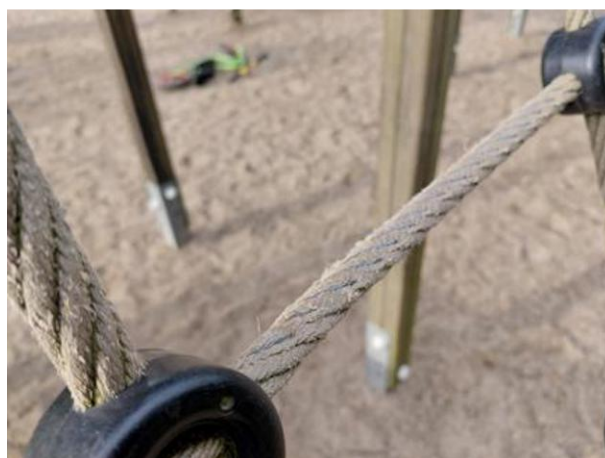

Redskab - Gyngestativ 2, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
Beliggenhed - Børnehaven Svalereden

Navn: Gyngestativ 2
Redskabs-ID: 75246675.9
Producent: Aktiv Leg ApS
Installationsdato: jan. 01, 2009
Materiale: Robinia

Fri faldhøjde: 1.680 mm
Små børn
Store børn



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Brugerne kan få fingrene i klemme i viste åbninger. Der må ikke være åbninger i frirummet på legeredskaber mellem 8- og 25mm i diameter som kan fange brugerens fingre, når de befinder sig i legeredskabets frirum. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre EN 1176 Del 1 Pkt. 4.2.8.2.3 Frirum	
Status	Åben	
Bemærkninger	Konstateret ved viste sjækel. Kan evt lukkes med kædelukkere.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Redskabet har en ru overflade. Ru overflader må ikke frembyde nogen risiko for tilskadekomst. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish	
Status	Åben	
Bemærkninger	Splinten er i forfald på hele redskabet, kan evt slibes af.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav


Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Det er konstateret i et knastul i viste stolpe. Det giver anledning til vandansamling, hvilket kan fremme råd. Hold øje med udviklingen.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Der er slid i viste komponenter/dele af redskabet. Se bemærkning. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Overliggeren er flækket ind forbi montagen. Vær opmærksom på udviklingen fremadrettet.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	

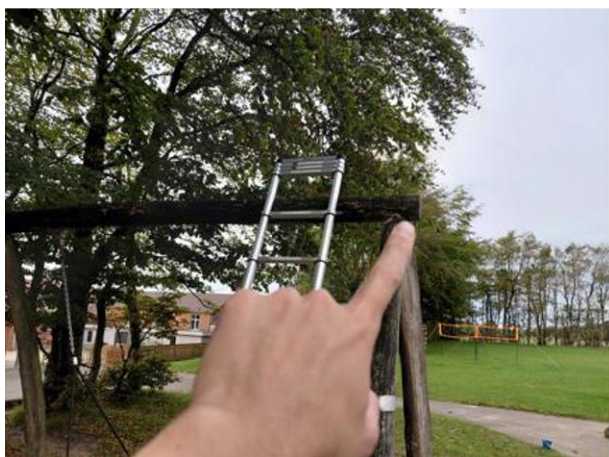

Redskab - Vippe, 1 - Fritstående legeredskab/1.6 - Vipperedskab/1.6d - Flerpunktvippe (type 3)

Beliggenhed - Børnehaven Svalereden

Navn: Vippe
 Redskabs-ID: 75246675.7
 Producent: Aukam
 Materiale: kunststof/træ/Stål
 Fri faldhøjde: 850 mm
 Små børn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Redskabet har en ru overflade. Ru overflader må ikke frembyde nogen risiko for tilskadekomst. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish
Status	Åben
Bemærkninger	Kant på viste plader forekommer ru.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Viste metaldele viser tegn på rust. Metaldele skal være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger og katodisk korrosion. EN1176 Del 1 Pkt. 4.1.4 Metaller	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret rust på vippen.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Rutsjebane, 1 - Fritstående legeredskab/1.3 - Rutsjebane/1.3b - Terrænrutsjebane Beliggenhed - Børnehaven Svalereden

Navn: Rutsjebane
Redskabs-ID: 75246675.13
Producent: Ukendt producent
Materiale: Stål/træ
Fri faldhøjde: 1.000 mm
Små børn
Store børn



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Viste komponenter er løse og bør derfor efterspændes. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte efterspænding af befæstelseselementer. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Start området er løs i viste side.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Siddeområdet er for kort. Alle rutsjebaner skal have et siddeområde med en længde på mindst 350 mm. EN1176 Del 3 Pkt. 4.3.1 Længde og vinkel	
Status	Åben	
Bemærkninger	Her er målt 31 cm.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Gyngestativ, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyngestativ/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
Beliggenhed - Børnehaven Svalereden

Navn: Gyngestativ
Redskabs-ID: 75246675.3
Producent: Aktiv Leg ApS
Installationsdato: jan. 01, 2009
Materiale: Robinia

Fri faldhøjde: 1.600 mm
Små børn
Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Beskrivelse	Redskabet har en ru overflade. Ru overflader må ikke frembyde nogen risiko for tilskadekomst. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish
Status	Åben
Bemærkninger	Splinten er i forfald på alle 4 stolper. Kan evt. Slibes af for at forlænge levetiden.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Kædeovertræk ødelagt.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Trappe, 1 - Fritstående legeredskab/1.8 - Diverse Beliggenhed - Børnehaven Svalereden

Navn: Trappe
Redskabs-ID: 75246675.14
Producent: Ukendt producent
Materiale: Galvaniseret stål
Små børn
Store børn



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Rutinemæssig vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Trappen er ved at gro til.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Legehus, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus Beliggenhed - Børnehaven Svalereden

Navn: Legehus
 Redskabs-ID: 75246675.16
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Træ
 Små børn
 Store børn



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Der er konstateret åbninger ved taget, der kan fange beklædningsdele, som fx en anoraksnor. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.3 Fastklemning af tøj/hårAnneks D 3.2.3 Tage	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der konstateret risiko for snorfang på legehus-taget i begge ender af taget. Problemstillingen kan løses en fuge, eller lukke hullet af.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Hængekøjer 3 stk, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...

Beliggenhed - Børnehaven Svalereden

Navn: Hængekøjer 3 stk
 Redskabs-ID: 75246675.1
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Træ
 Fri faldhøjde: 700 mm
 Små børn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Der er slid i viste komponenter/dele af redskabet. Se bemærkning. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Der er konstateret slid i alle 3 øjebolte.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Legesystem, 2 - Kombinationsredskaber/2.3 - Med rutsjebane Beliggenhed - Børnehaven Svalereden

Navn: Legesystem
Redskabs-ID: 75246675.2
Producent: Ledon
Materiale: kunststof/træ/Stål
Fri faldhøjde: 900 mm
Små børn
Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Viste komponenter er løse og bør derfor efterspændes. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte efterspænding af befæstelseselementer. Rutinemæssig vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Kikkerten er løs. Der mangler en skrue og derudover trænger de andre skruer til at blive efterspændt.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Legehus, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.10 - Legehus Beliggenhed - Børnehaven Svalereden

Navn: Legehus
Redskabs-ID: 75246675.17
Producent: Ukendt producent
Materiale: Træ
Små børn



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der er konstateret åbninger ved taget, der kan fange beklædningsdele, som fx en anoraksnor. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.3 Fastklemning af tøj/hårAnneks D 3.2.3 Tage	
Status	Åben	
Bemærkninger	Gælder i begge ender.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Flyver, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse... Beliggenhed - Børnehaven Svalereden

Navn: Flyver
 Redskabs-ID: 75246675.18
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Træ
 Små børn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Redskabet er slidt og ved at blive nedbrudt. Det medfører risiko for at der opstår skarpe kanter. Redskabers finish samt Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Den viste bjælke er ved at flække, det medfører risiko for der opstår skarpe kanter
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Sandkasse med 8 solsejl-stolper, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse Beliggenhed - Børnehaven Svalereden

Navn: Sandkasse med 8 solsejl-stolper
Redskabs-ID: 75246675.5
Producent: Ukendt producent
Materiale: Træ
Små børn
Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Konstateret i viste knasthul.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Flyver, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse... Beliggenhed - Børnehaven Svalereden

Navn: Flyver
Redskabs-ID: 75246675.15
Producent: Ukendt producent
Materiale: Træ
Fri faldhøjde: 350 mm
Små børn
Store børn

Ingen anmærkninger på dette produkt



**Redskab - Biler 2 stk., 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
Beliggenhed - Børnehaven Svalereden**

Navn: Biler 2 stk.
Redskabs-ID: 75246675.16
Producent: Ukendt producent
Materiale: Træ
Fri faldhøjde: 500 mm
Små børn
Store børn

Ingen anmærkninger på dette produkt



**Redskab - Racerbil, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
Beliggenhed - Børnehaven Svalereden**

Navn: Racerbil
Redskabs-ID: 75246675.17
Producent: Ukendt producent
Materiale: Træ
Fri faldhøjde: 500 mm
Små børn
Store børn

Ingen anmærkninger på dette produkt



Redskab - Traktor, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
Beliggenhed - Børnehaven Svalereden

Navn: Traktor
Redskabs-ID: 75246675.18
Producent: Ukendt producent
Materiale: Træ
Fri faldhøjde: 650 mm
Små børn

Ingen anmærkninger på dette produkt



Redskab - Gyngestativ 1, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyngel/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
Beliggenhed - Børnehaven Svalereden

Navn: Gyngestativ 1
Redskabs-ID: 75246675.4
Producent: Aktiv Leg ApS
Installationsdato: jan. 01, 2009
Materiale: Robinia

Fri faldhøjde: 1.600 mm
Små børn
Store børn

Ingen anmærkninger på dette produkt



Redskab - Kolbøttestang, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1c - Kolbøttestativ

Beliggenhed - Børnehaven Svalereden

Navn: Kolbøttestang
Redskabs-ID: 75246675.6
Producent: Ukendt producent
Materiale: Stål/træ
Fri faldhøjde: 900 mm
Små børn
Store børn

Ingen anmærkninger på dette produkt



Redskab - Drejekar, 1 - Fritstående legeredskab/1.5 - Karrusel/1.5g - Skållignende karrusel (type F1/2)

Beliggenhed - Børnehaven Svalereden

Navn: Drejekar
Redskabs-ID: 75246675.8
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: ELEMENTS/ELE400024
Installationsdato: aug. 01, 2013
Højde: 600 mm
Bredde: 550 mm
Dybde: 520 mm
Fri faldhøjde: 1.000 mm
Sikkerhedsområde: 3.520 x 3.550 mm (12,50 m²)
Store børn
Unge

Ingen anmærkninger på dette produkt



Risikovurdering (informativ)

Sandsynlighed	Sandsynlighed for ulykke eller nedbrud
1 - Meget høj	Hvis en anmærkning ikke bliver afhjulpel, så vil der højst sandsynligt opstå en ulykke eller et nedbrud. Eksempler: Tyndslidte kædeled og sjækler. Meget skarpe kanter på f.eks. rutsjebaner, manglende faldunderlag i stødområdet samt kraftigt råd og svamp i bærende overliggere og fritstående stolper.
2 - Høj	Der er sandsynlighed for ulykke eller nedbrud ved normalt brug og uden udefrakommende faktorer. Eksempler: Knust glas i faldunderlag. Tilgængelige skarpe kanter i legepladsudstyr uden for fri- og faldrum. Manglende faldværn og sideafskærmninger på højere liggende niveauer.
3 - Uønsket	Der skal en uforudset faktor til, at det kan medføre en ulykke eller et nedbrud. Det er usandsynligt, at tilsigtet brug vil medføre alvorlig ulykke eller nedbrud. Eksempler: Manglende efterspænding af bolte, skruer og befæstelser. Lettere råd og svamp i bærende dele.
4 - Lav	Begrænset sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Kræver en væsentlig udefrakommende faktor eller en kombination af faktorer for, at ulykke eller nedbrud kan finde sted. Eksempler: voldsom og utilsigtet brug eller hærværk.
5 - Ubetydelig	Minimal sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Sandsynligheden er på niveau med to lynnedslag på samme sted.

Alvorlighed	Alvorlighedsgrad for skade
1 - Meget høj	Alvorlig skade inkl. risiko for permanent invaliditet. Eksempler: Amputation, tab af synet, rygmarvsskade og dødsfald.
2 - Høj	Alvorlige skader samt skader, der kræver hospitalsindlæggelse. Eksempler: Hjernerystelse, knoglebrud på under/overarme, skinneben og lårben, ryg- og nakkeskader samt kraniebrud.
3 - Uønsket	Skader, der kræver behandling af læge. Eksempler: Sår og skader, der skal syes, forstuvning og knoglebrud på fingre og tæer.
4 - Lav	Minimale skader. Hudafskrabninger og slag, som kræver lettere førstehjælp.
5 - Ubetydelig	Ingen eller næsten ingen sandsynlighed for skade. Der kan være tale om beskadiget tøj eller mindre blå mærker.

Sandsynlighed	1 - Meget høj	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Høj	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Uønsket	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Lav	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Ubetydelig	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
Risikomatrix		5 - Ubetydelig	4 - Lav	3 - Uønsket	2 - Høj	1 - Meget høj
		Alvorlighed				

Risikoniveauer

Meget høj	1
Høj	2
Uønsket	3
Lav	4
Ubetydelig	5